


①墜落転落

乗船タラップのボルトが破断し、 28名が海に落下、3名死亡

発生状況

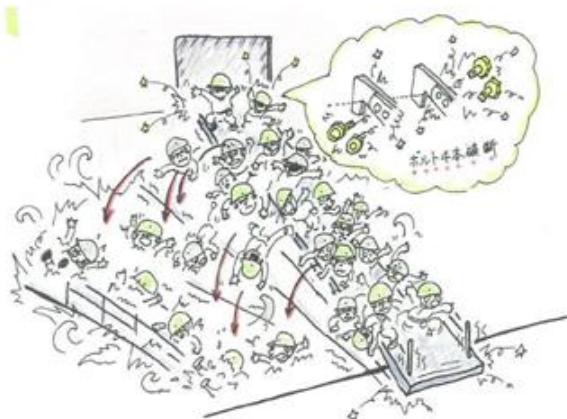

28名の作業員が同時に乗船タラップ(長さ29m)を渡っている時、タラップの引掛けフック部のボルト4本が破断し、約10m下の海に落下、死傷者26名

原因

- ✓ フック部のボルトの強度不足により破断した
- ✓ 船の接岸が遅れ、一度に多くの作業者が同時にタラップに乗り込んだ
- ✓ フック部のボルトの強度計算がなされていなかった



防止対策

- ✓ 強度計算を確実に行い、適正に使用する。搭乗人員、積載荷重、点検日等の表示を明確にする
- ✓ 定められた搭乗人員を守る
- ✓ 事業所内で自作するタラップ等の設備は製作前に必ず本体や取り付け部の強度計算を行う



POINT!

タラップなどの人が立ち入る設備は
確実に強度計算をせよ！



DATA
発生年月日
2009.01.23

発生場所

艤装岸壁

作業名・作業内容

乗船タラップ
移動中

死傷病名

全身打撲

職種

一

社／協

協力員

年齢

58, 53, 51才

経験年数

6, 0.5, 0.4年(全て熟練)

009

岸壁からの渡り桟橋設置状況

構構名称	名裝 NO-14				
管理部署	鋪裝課				
管理責任者	船装主任				
最大搭乗人員	20名				
最大使用荷重	2000 Kg				
本体重量	2,266 Kg				
設置時点検	目視点検	点検日	1/23/01/8	点検者	李國
2ヶ月点検	目視点検	点検日		点検者	
年次点検	荷重試験 目視点検	点検日		点検者	

岸壁渡り桟橋管理表